TLD-201 # 02.7.17 0:04 PM ページ2

設定計量（定量袋詰め作業等の場合）

重量の下限値と上限値を設定すると、計量値が設定範囲内になるとピッピッピッ音が鳴り、表示が点滅します。

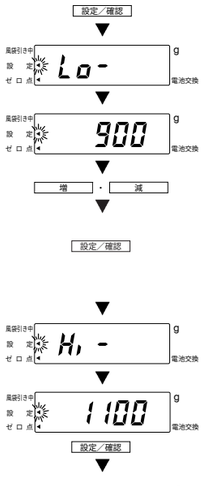

□ **ON／ゼロ スイッチを押し、0 を確認した後 設定／確認 スイッチを押します。**
ピー音と同時に「設定」□ が点滅し、下限値定量設定表示 Lo- が表示されます。

下限数値が表示されます。
（下限、上限の設定が記憶されていなかったり、初めて設定する時は 0 を表示します。）

□ **増・減 スイッチを押して下限値を設定します。**
「設定」□ が点滅している間に設定してください。（増・減 スイッチは押したままにすると早送りすることができます。）

□ **希望する下限値が表示されたら 設定／確認 スイッチを押します。**
ピー音と同時に「設定」□ が点灯し、下限値が設定されます。
（「設定」□ が点滅している間にスイッチを押してください。）
上限値定量設定表示 Hi - が表示されます。

上限値が表示されます。

□ **下限値と同様に 増・減 スイッチを押して上限値を設定します。**
（「設定」□ が点滅している間に設定してください。）

□ **希望する上限値が表示されたら 設定／確認 スイッチを押します。**
「設定」□ が点滅している間にスイッチを押してください。

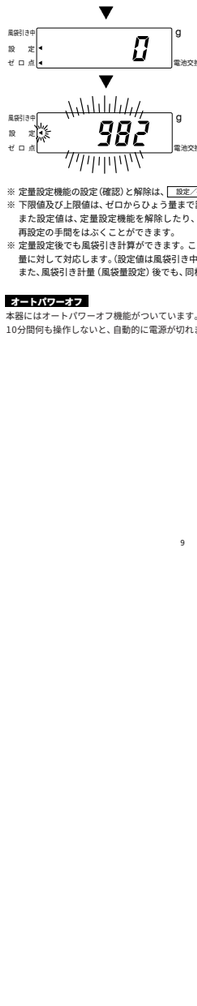

ピー音と同時に上限値が設定されます。
下限値と上限値が設定されると「設定」□ が点灯します。

□ **計量物をのせ、計量します。**
計量値が設定範囲内になると、ピッピッピッ音が鳴り、表示が点滅します。

※ 定量設定機能の設定（確認）と解除は、設定／確認 スイッチを押すと交互にできます。
※ 下限値及び上限値は、ゼロからひょう量まで設定できます。
また設定値は、定量設定機能を解除したり、電源を切っても記憶されていますので、再設定の手間をはぶくことができます。
※ 定量設定後でも風袋引き計算ができます。この場合設定値は風袋量を含まない計量量に対して対応します。（設定値は風袋引き中であっても変わりません。）
また、風袋引き計量（風袋量設定）後でも、同様に定量設定機能が使えます。

オートパワーオフ

本器にはオートパワーオフ機能がついています。
10分間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

使用区域一覧

⚠ **重力差の関係で、使用区域により測定値に差が出ます。使用区域シールに記されている区域以外では絶対に使っていはいません(計量法)。**

使用区域番号	使用区域
1	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内
2	札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内
3	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、檜山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内
4	青森県
5	岩手県、秋田県
6	宮城県、山形県
7	福島県、茨城県、新潟県
8	栃木県、富山県、石川県
9	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く。）、福井県、京都府、鳥取県、島根県
10	神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
11	東京都（八丈支庁管内に限る。）、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県
12	熊本県、宮崎県
13	鹿児島県（名瀬市、大島郡を除く。）
14	東京都（小笠原支庁管内に限る。）
15	鹿児島県（名瀬市、大島郡に限る。）
16	沖縄県

故障かな？と思ったら一度確認してください。

ON／ゼロ を押しても表示しない	● 専用ＡＣアダプターでご使用の場合 ジャックホルダーとＡＣアダプタープラグの接続、プラグとコンセントの接続を確認してください。 ● 乾電池でご使用の場合 乾電池の残量が少なくなっているかもしれません。 専用ＡＣアダプターまたは新しい乾電池で確認してください。
正確に計れない	● 水平調整した後の水平調節脚が浮いていないか確認してください。 ● 振動の激しいところでは正確に計れないことがあります。場所をかえてご使用ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
□ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
□ お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
□ 火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
□ 本書の提示がない場合
□ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。

株式会社タニタ

本社・東京営業所	〒174 東京都板橋区前野町1-14-2	03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒550 大阪市西区立売堀1-4-12	06 (541)3151(代表)
名古屋営業所	〒460 名古屋市中区大須1-24-51	052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816 福岡市博多区麦野4-2-6	092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒980 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒065 札幌市東区北34条東22-123-8	011(786)5611(代表)

お客様サービス相談室 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 フリーダイヤル 0120-133821

※お買い⇔ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

TANITA テーブルスケール保証書

本書は、本書記載内容（無料修理規定）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	TLD-201	
保証期間	本体	お買い上げ日より 1ヶ年
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所 お名前 様 電話 ( )	
販売店	住所・店名 電話 ( )	

株式会社タニタ
〒174東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03-3558-8111(代表)
お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821

(97.5) 20700101(2)

TANITA

テーブルスケール

TLD-201

型式承認取得品

取扱説明書

保証書付

このたびは、タニタテーブルスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。タニタテーブルスケールを正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。本器は精密機器につき絶対に分解しないでください。

⚠ **この取扱説明書は必要なときに、すぐに取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この取扱説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。**

TLD-201 # 02.7.17 0:04 PM ページ1

使用上のご注意

絵表示について

この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、感電により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される内容を表示しています。

⚠ 取扱いに際して一般的な注意が必要な内容を表示しています。

⚠警告

- **専用ACアダプターでご使用の場合、感電の原因となることがありますので、濡れた手でプラグを抜き差ししないでください（ACアダプター仕様の場合）。**

⚠注意

- **計測値に誤差が生じる恐れがありますので、本器は必ず安定のよい平らな場所に設置し、水平調節脚で水平を調節、確認し、お使いください。**
- **本器は、第二種情報処理装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）基準に対応した装置ですが、ラジオ、テレビに隣接してご使用になると受信障害の原因になることがあります。また、病院等設備での電波障害を受けやすい電子機器については、本器からの電波障害がないことを確認の上ご使用ください。**

⚠ 本器は精密に作られ、調整されていますので、下記の事項を守りご使用ください。

- 故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。
- 本器には使用区域を示すシールが貼られています。このシールに示されている区域以外ではご使用しないでください。
- 取引証明用として使用する場合は、都道府県または特定市が行う定期検査（2年に1回）を受ける必要があります。
- 本体側面の封印シールは、絶対にはがさないでください。取引証明用として使用できなくなります。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。

- ベンジン、シンナー等で拭かないでください（汚れた場合は中性洗剤をご使用ください）。
- 湿気の多い場所や、ほこり、振動が激しい場所に保管しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を外して保管してください。
- 電池交換の時、計量部に過度な力が加わらぬように注意して交換してください。
- 20℃以上の温度差のある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- 輸送する場合は、本製品の入っていた梱包箱を使用してください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くを避けてご使用ください。
- 温度変化の激しい場所でのご使用は避けてください。
- ACアダプターでご使用の場合は、製品の性能、品質の維持のため必ず専用ACアダプターをご使用下さい（ACアダプター仕様の場合）。

製品構成

● 下記の内容物をご確認ください。

本　体

中　皿



中皿固定用ネジ

計　量　皿



取扱説明書



専用ACアダプター

※ ACアダプター仕様の場合は、ACアダプターが付属品として付きます。

乾電池仕様ご購入のお客様へ

⚠ ACアダプターでご使用になられる場合は、AC仕様への改造が必要となります。

各部の名称

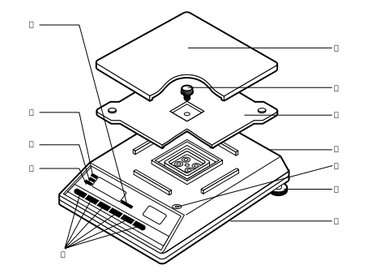

□ 計量皿
□ 中皿固定用ネジ
□ 中皿
□ 水平器
□ 水平調節脚
□ 風袋引き中
□ 設定
□ ゼロ点
□ 電池交換
□ 操作スイッチ
□ 電池ボックス（ケース底面）
□ 使用区域シール

標準仕様

⚠ 本製品は、乾電池仕様とACアダプター仕様（ACアダプターと乾電池のどちらでもご使用になれます）があり、乾電池仕様でお買い上げの場合はACアダプターでのご使用はできません。

品　名	TLD-201			
はかりの型式	静電容量式はかり			
精度等級	O級			
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg
目　量	1g	2g	5g	10g
使用範囲	10g～1,000g	20g～2,000g	50g～5,000g	100g～10,000g
最大風袋量	1,000g	2,000g	5,000g	9,990g
使用温度範囲	0℃～+35℃			
電　源	乾電池　単2アルカリマンガン電池（AM2）×6本（別売）			
	専用ACアダプター（DC9V、300mA、センターマイナスプラグ） ※ACアダプター仕様の場合のみ付属			
定格電圧	DC9V			
消費電力	0.1 W以下			
表示方法	LCD（液晶）表示　（文字高さ14mm）			
計量皿寸法	220×220（mm）			

計量の準備

1. 組立方法

○本体中央部に中皿固定用ネジで中皿を取付け、計量皿をのせてください。

2. 電源の確保

単2アルカリマンガン乾電池6本（AM2）（別売）をご使用ください。

□ ケース底面の電池ボックス蓋を外し、乾電池を取付け部に表示されている方向に正しく入れて蓋をしてください。
乾電池の残量が少なくなると表示部が［Lo］と□ 電池交換マークを表示しますので、6本全部交換してください。

⚠ 電池交換の時、計量部に過度な力が加わらぬように注意してください。

<専用ACアダプターをご使用の場合>

ACアダプターのプラグを本体に差し込み、ACアダプターを100Vコンセントに差し込んでください。

⚠警告 ACアダプターでご使用の場合、感電の原因となることがありますので、濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。

⚠注意 製品の性能、品質の維持のため必ず専用ACアダプターをご使用下さい。





3.水平の確認

○正しい計量を行うために、なるべく平らな場所で、水平器の気泡が枠の中心に来るよう水平調節脚を調節してください。調節脚が浮かないように調節してください。

ご使用方法

● 異常表示（［uuuuu］）
計量物をのせて［ON／ゼロ］を押すと異常表示［uuuuu］が出る場合があります。
計量皿の上に物がないことを確認の上、［ON／ゼロ］を押して［0］の表示を確認してから計量物をのせてください。

● オーバーフロー表示（［EEEEE］）
ひょう量を超える計量物をのせた時、［EEEEE］を表示します。

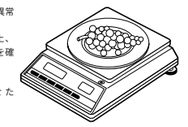

通常の計量（風袋を使用しないで計量する場合）

［ON／ゼロ］

□ **［ON／ゼロ］スイッチを押します。**

［88888］を点灯します。

左図のように［0］を表示し、「ゼロ点」□ が点灯します。

□ **計量物を計量皿にのせ、計量します。**

□ **［OFF］スイッチを押すと電源が切れます。**

※ 連続して計量する場合は、計量物を計量皿からおろし、［0］を表示確認した後、再計量してください。

風袋引き計量（風袋を使用して計量する場合）

□ **「通常の計量」□ の操作を行います。**

□ **［風袋］スイッチを押します。**

ピー音と同時に「風袋引き中」□ が点灯し、表示が［0］になります。

□ **計量物を風袋の上にのせ、計量します。**

※ 風袋引きを解除する場合は、計量皿から計量物と風袋物をおろし、［風袋］スイッチを押すと、ピー音と同時に風袋量がクリアされ、表示は［0］になります。
なお、計量皿の上に物が残っている場合には、風袋量が更新されます。

※ 風袋引き計量をする場合の計量範囲は、風袋量の分だけ少なくなります。
計量範囲 = ひょう量 - 風袋量

⚠ 最大風袋量を超える風袋引きを行うことはできません。